


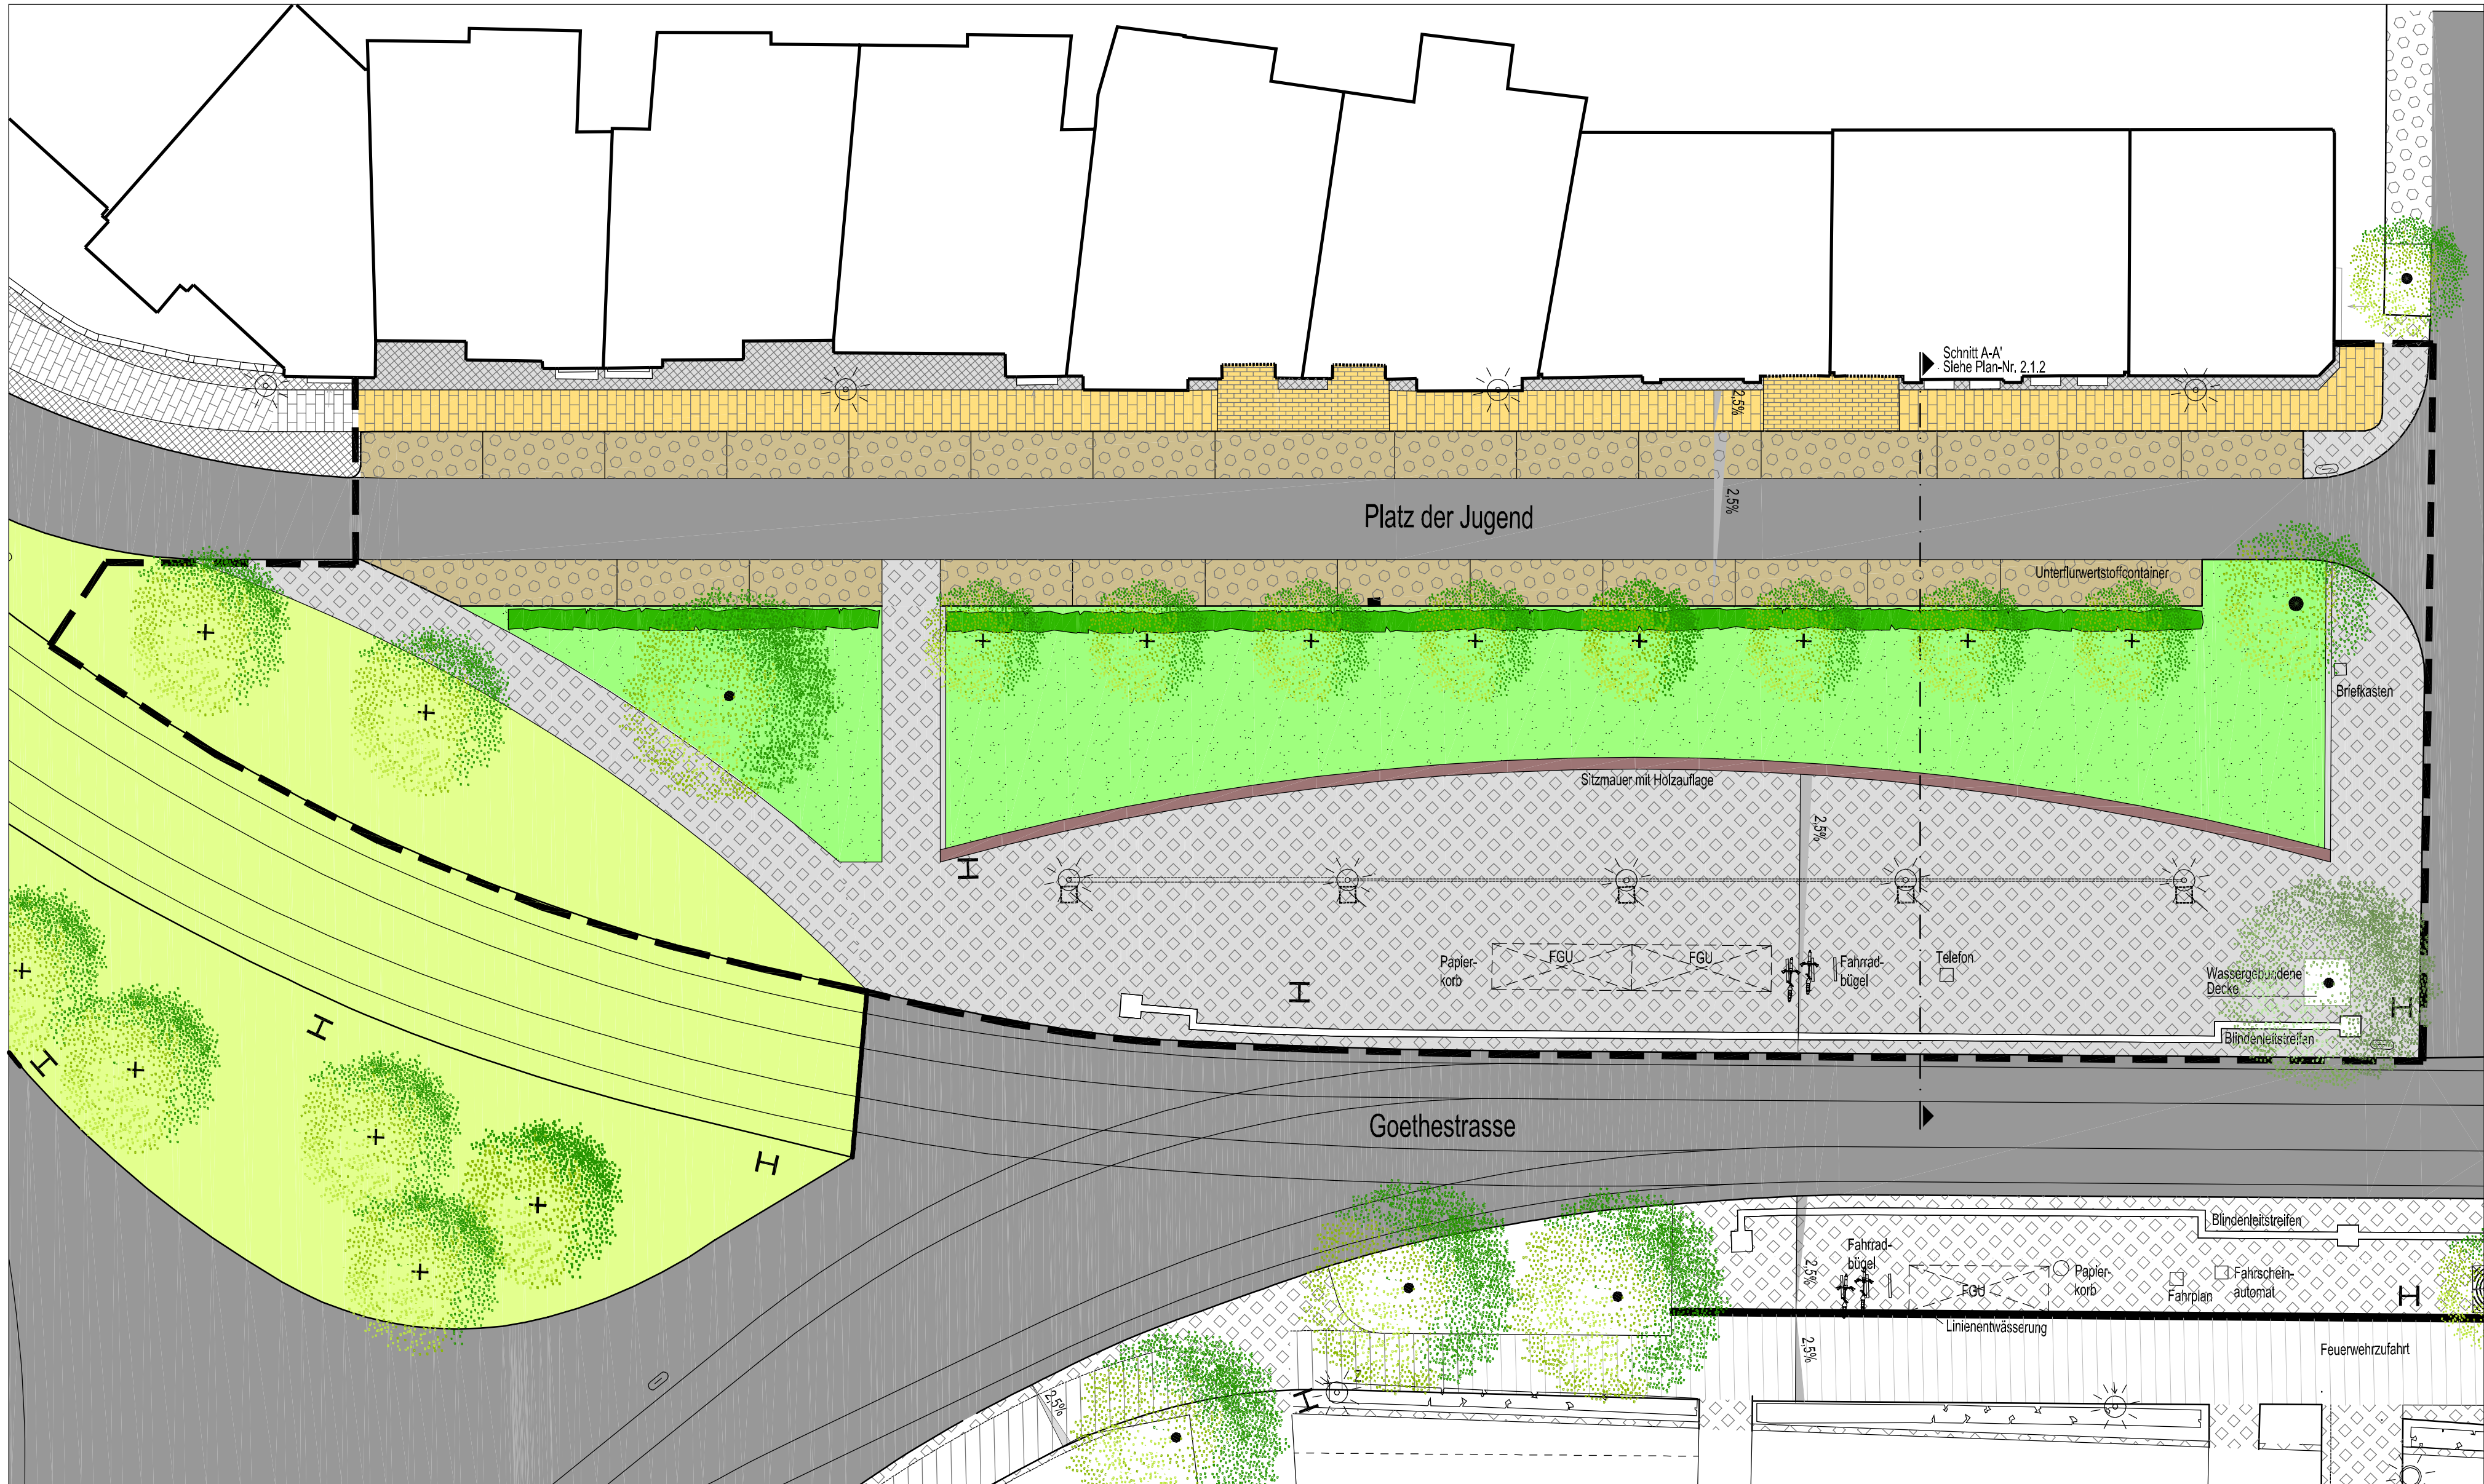

LEGENDE

Asphalt

Betonpflaster, diagonal

Kleinpflaster, Granit

Feldsteinpflaster 8/12

Mosaikpflaster

Pflasterklinker flach/hochkant

Pflanzfläche

Rasenfläche

Holzauflage

Bearbeitungsgrenze

Baum bestand

Baum neu

Hecke

Lichtstrecke mit Bodenrelief und Lichtphaserschlitze als Zeitachse

PROJEKT

Umgestaltung Platz der Jugend, 3.BA

AUFTRAGGEBER
BAUHERR

Landeshauptstadt Schwerin
Am Packhof 2-6, 19053 Schwerin
vertreten durch
EGS Entwicklungsgesellschaft mbH


PLANUNG:

PROSKE & STEINHAUSEN
Garten- und Landschaftsarchitektur
Demmlerplatz 6 ■ 19053 Schwerin
Fon 0385-716538 ■ Fax 0385-716546
eMail: info@Proske-Steinhausen.de

PLANINHALT

Gestaltungsplan
3. Bauabschnitt Platz der Jugend

M 1:200

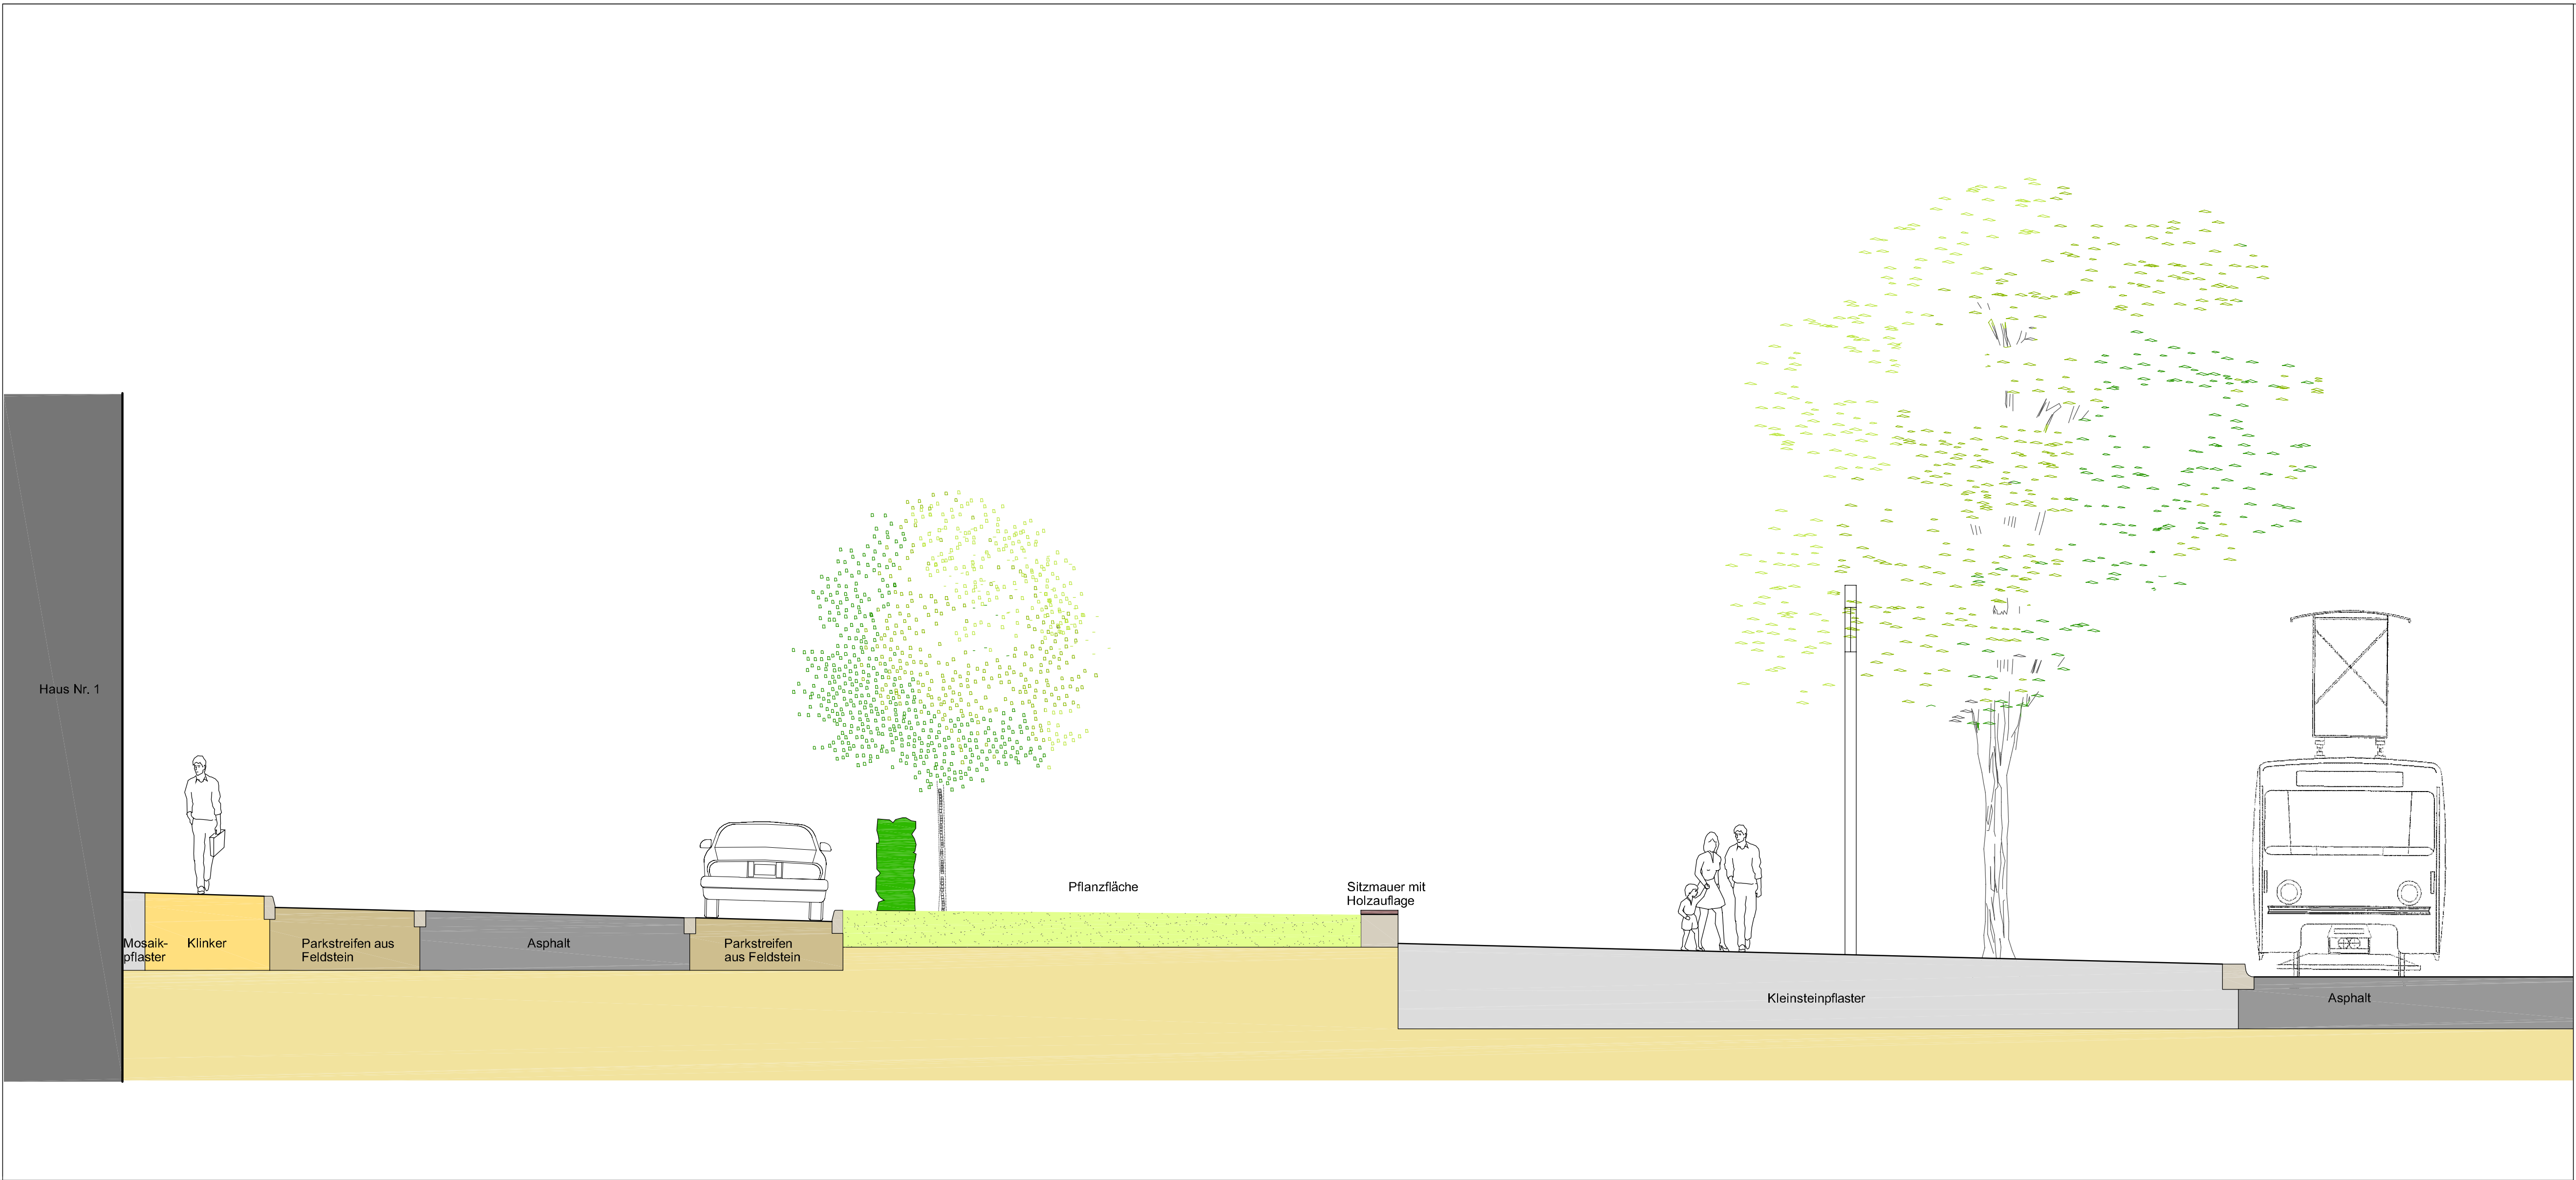

C				
B				
A				
	DATUM	GEZ	ÄNDERUNGSGEGENSTAND	VERANLASSER

PROJEKT

Umgestaltung Platz der Jugend, 3.BA

AUFTRAGGEBER
BAUHERR

Landeshauptstadt Schwerin
Am Packhof 2-6, 19053 Schwerin
vertreten durch
EGS Entwicklungsgesellschaft mbH

PLANUNG:

PROSKE & STEINHAUSEN
Garten- und Landschaftsarchitektur
Demmlerplatz 6 • 19053 Schwerin
Fon 0385-716538 • Fax 0385-716546
eMail: info@Proske-Steinhausen.de

PLANINHALT	Schnitt A-A'	M 1:50
STAND	Vorentwurf	BEARB. stein GEZ. so
PLANNR.	2.1.2	DATUM 14.12.2007
Bauherr	Planer	VORABZUG
Datum / Unterschrift	Datum / Unterschrift	
DATEI	X:\01_Ob...\Platz der Jugend\Pläne\Entwurf\SchnittA-A'.dwg	



Baumdatenerfassung

Datum: 19.11.07

Ort: 19053 Schwerin Straße: Am Platz der Jugend

Hauptdaten

Baum-Nr.	1(18)	Alter	ca. 117 J.	Eigentümer	Stadt Schwerin	Standalter	ca. 110 J.
Bot. Name	Tilia platyphyllos			dt.-Name	Sommerlinde		
Standortbeschr.	Bushaltestelle, Gleisbett versiegelt, Oberleitung						
Bei Haus-Nr.	-	Abstand z. Haus	-	Abstand z. Str.	2,70 m	Stämmlinge 1	
Stammhöhe	23 m	Kronen-Ø	12 m	St-Umfang	2,47 m	Vitalität	1 – 2

Bewertung

Boden							
Bodenabtrag	-	Bodenauftrag	-	Baugräben	-	Wasseranstau	-
Bodenrisse	-	Baumscheibe	2,50 x 2,50 m	Bewachsen	-	Wasserabsenkung	-
Sonstiges:	-					Boden-Verdichtung	X

Wurzelbereich

Pilzbefall	X	Indifferent WF, LF / Ustulina deusta			Rindenschäden	X
Stammfußverbreiterung		X	Poller	-	Stockaustriebe	-
Wuchsanomalien		-			Adventivwurzeln	X
Sonstiges:	-					

Stamm

Pilzbefall	X	Indifferent / Ustulina deusta			eingewachs. Rinde	-
Rindenschäden	X		Zwiesel	X	Rindenschäden	-
Stammaustriebe	X		Neigung	X	Buchtungen	X
Astungswunden	-		Schadinsekten	-	Einwallungen	X
Höhlungen	X		Risse	-	Hohlklang	X
Fäulen	X		Gew.-Stangen	-	Artfrem. Bewuchs	-
Sonstiges:	-					

Krone					Blitzrinne	-
Pilzbefall	-	-			Artfrem. Bewuchs	Sambucus nigra
Rindenschäden	-		Lichte Belaubung	-	Astungswunden	-
Reiterate	X		Wipfeldürre	-	Fehlentwiclungen	X
Kronensicherung	-		Totholz	-	Kappungsstellen	X
Astab-/ ausbrüche	-		Unglücksbalken	-	Eingewachs. Rinde	-
Höhlungen	-		Zwiesel	X	Morschungen	-
Sonstiges:	Kleinblättrigkeit, Kurztriebzig, Fruktifikation					

Massnahmen

Totholzentnahme	-	Kronenpflege	(X)
Kronensicherung	-	Kappung	-
Gewindestangen	-	Düngen	-
Kronenregen.-Schnitt	-	Fällung	X
Kron.-sicherungs.-Schn.	-		
Wurzelstock entfernen	(X)		
Sonstiges:			

Verkehrssicherheit/ Priorität

Eingeh. Untersuchung	X	+
Nicht verkehrssicher		
wiederherstellbar		
Verkehrssicher		
Handlungsbedarf	X	
Gefahr in Verzug		

Hinweise / Skizze

Anhang / Foto Nr.	X
Kontrolleur	TF
Krone über Fahrleitung	

Baumdatenerfassung

Datum: 19.11.07

Ort: 19053 Schwerin Straße: Am Platz der Jugend

Hauptdaten

Baum-Nr.	2(19)	Alter	ca. 100 J.	Eigentümer	Stadt Schwerin	Standalter	ca. 100 J.
Bot. Name	Tilia platyphyllos			dt.-Name	Sommerlinde		
Standortbeschr.	Bushaltestelle, Gleisbett versiegelt, Oberleitung						☀
Bei Haus-Nr.	-	Abstand z. Haus	-	Abstand z.Str.	2,70 m	Stämmlinge 1	
Stammhöhe	16 m	Kronen-Ø	9,50 m	St-Umfang	1,28 m	Vitalität	2

Bewertung

Boden							
Bodenabtrag	X	Bodenauftrag	-	Baugräben	-	Wasseranstau	-
Bodenrisse	-	Baumscheibe	2,50 x 2,50 m	Bewachsen	-	Wasserabsenkung	-
Sonstiges: (Fundamentteil, Asphalt, Baugrube)						Boden-Verdichtung	X

Wurzelbereich

Pilzbefall	-	-		Rindenschäden	X
Stammfußverbreiterung	X	Poller	-	Stockaustriebe	-
Wuchsanomalien	X			Adventivwurzeln	X
Sonstiges: Würgewurzel					

Stamm

Pilzbefall	-	-		eingewachs. Rinde	-
Rindenschäden	-	Zwiesel	X	Rindenschäden	-
Stockaustriebe	-	Neigung	-	Buchtungen	-
Astungswunden	X	Schadinsekten	-	Einwallungen	-
Höhlungen	-	Risse	-	Hohlklang	-
Fäulen	-	Gew.-Stangen	-	Artfrem. Bewuchs	-
Sonstiges: -					

Krone

				Blitzrinne	-
Pilzbefall	-	-		Artfrem. Bewuchs	-
Rindenschäden	-	Lichte Belaubung	-	Astungswunden	-
Reiterate	X	Wipfeldürre	-	Fehlentwiclungen	X
Kronensicherung	-	Totholz	-	Kappingsstellen	-
Astab-/ ausbrüche	-	Unglücksbalken	-	Eingewachs. Rinde	-
Höhlungen	-	Quirl	X	Morschungen	-
Sonstiges: Hohe Fruktifikation					

Massnahmen

Totholzentnahme	-	Kronenpflege	X
Kronensicherung	-	Kappung	-
Gewindestangen	-	Düngen	-
Kronenregen.-Schnitt	-	Fällung	-
Kron.-sicherungs.-Schn.	-		
Wurzelstock entfernen	-		
Sonstiges: -			

Verkehrssicherheit/ Priorität

Eingeh. Untersuchung	X	-
Nicht verkehrssicher	-	
wiederherstellbar	X	
Verkehrssicher	X	
Handlungsbedarf	-	
Gefahr in Verzug	-	

Hinweise / Skizze

Anhang / Foto Nr.	X
Kontrollleur	TF

Baumdatenerfassung

Datum: 19.11.07

Ort: 19053 Schwerin Straße: Am Platz der Jugend

Hauptdaten

Baum-Nr.	3	Alter	ca. 115 J.	Eigentümer	Stadt Schwerin	Standalter	ca. 107 J.
Bot. Name	<i>Aesculus octandra</i>			dt.-Name	Gelbblühende Kastanie		
Standortbeschr.	Naturdenkmal - Bushaltestelle, Gleisbett versiegelt, Oberleitung						
Bei Haus-Nr.	-	Abstand z. Haus	-	Abstand z. Str.	2,70 m	Stämmlinge 1	
Stammhöhe	15 m	Kronen-Ø	9 m	St-Umfang	1,33 m	Vitalität	2 (- 3)

Bewertung**Boden**

Bodenabtrag	-	Bodenauftrag	X	Baugräben	-	Wasseranstau	-
Bodenrisse	-	Baumscheibe	(x)	Bewachsen	X	Wasserabsenkung	-
Sonstiges: Typischer Hundebaum						Boden-Verdichtung	X

Wurzelbereich

Pilzbefall	-	-	-	Rindenschäden	-
Stammfußverbreiterung	X	Poller	-	Stockaustriebe	-
Wuchsanomalien	X	-	-	Adventivwurzeln	-
Sonstiges: Verschiedene Fundamente von Straßenschildern					

Stamm

Pilzbefall	X	Indifferent			eingewachs.Rinde	-
Rindenschäden	X		Zwiesel	X	Rindenschäden	-
Stockaustriebe	-		Neigung	X	Buchtungen	-
Astungswunden	X		Schadinsekten	X	Einwallungen	-
Höhlungen	X		Risse, geschl.	X	Hohlklang	Indifferent
Fäulen	X		Gew.-Stangen	-	Artfrem. Bewuchs	-
Sonstiges: Drehwuchs						

Krone				Blitzrinne	-
Pilzbefall	-	-	-	Artfrem. Bewuchs	-
Rindenschäden	-	Lichte Belaubung	X	Astungswunden	X
Reiterate	X	Wipfeldürre	-	Fehlentwiclungen	X
Kronensicherung	-	Totholz	X	Kappungsstellen	-
Astab-/ ausbrüche	-	Unglücksbalken	(x)geschl.	Eingewachs. Rinde	-
Höhlungen	X	Zwiesel	X	Morschungen	X
Sonstiges: Kurztriebzig, Löwenschwanzäste					

Massnahmen

Totholzentnahme	X	Kronenpflege	X
Kronensicherung	(X)	Kappung	-
Gewindestangen	-	Düngen	-
Kronenregen.-Schnitt	-	Fällung	-
Kron.-sicherungs.-Schn.	-		
Wurzelstock entfernen	-		

Sonstiges: Kronenteileinkürzung

Verkehrssicherheit/ Priorität

Eingeh. Untersuchung	X
Nicht verkehrssicher	(X)
wiederherstellbar	X
Verkehrssicher	(X)
Handlungsbedarf	X
Gefahr in Verzug	

Hinweise / Skizze

Anhang / Foto Nr. X
Kontrolleur TF

Baumdatenerfassung

Datum: 19.11.07

Ort: 19053 Schwerin Straße: Am Platz der Jugend

Hauptdaten

Baum-Nr.	4	Alter	ca. 100 J.	Eigentümer	Stadt Schwerin	Standalter	ca. 100 J.
Bot. Name	<i>Crataegus laev. 'Paul's Scarlet'</i>			dt.-Name	Rotdorn		
Standortbeschr.	Hochbeet Ecke Hermannstr. / Platz d. Jugend						
Bei Haus-Nr.	1	Abstand z. Haus	9,50 m	Abstand z.Str.	1,70 m	Stämmlinge	1
Stammhöhe	11 m	Kronen-Ø	5 m	St-Umfang	0,81 m	Vitalität	3

Bewertung**Boden**

Bodenabtrag	-	Bodenauftrag	X	Baugräben	-	Wasseranstau	-
Bodenrisse	-	Baumscheibe	(x)	Bewachsen	X	Wasserabsenkung	-
Sonstiges:	Hochbeet, Unterbewuchs					Boden-Verdichtung	-

Wurzelbereich

Pilzbefall	-			Rindenschäden	-
Stammfußverbreiterung	(x)	Poller	-	Stockaustriebe	-
Wuchsanomalien	X			Adventivwurzeln	-
Sonstiges:	-				

Stamm

Pilzbefall	-	-		eingewachs. Rinde	-
Rindenschäden	X	Zwiesel	X	Rindenschäden	-
Stockaustriebe	-	Neigung	X	Buchtungen	-
Astungswunden	X	Schadinsekten	X	Einwallungen	-
Höhlungen	X	Risse, geschl.	-	Hohlklang	In ca. 1,80-2,00 m Höhe
Fäulen	X	Gew.-Stangen	-	Artfrem. Bewuchs	-
Sonstiges:	Drehwuchs				

Krone

Pilzbefall	-	-		Blitzrinne	-
Rindenschäden	X	Lichte Belaubung	X	Artfrem. Bewuchs	-
Reiterate	-	Wipfeldürre	X	Astungswunden	X
Kronensicherung	-	Totholz	X	Fehlentwiclungen	X
Astab-/ ausbrüche	-	Unglücksbalken	-	Kappingsstellen	-
Höhlungen	X	Zwiesel	X	Eingewachs. Rinde	-
				Morschungen	X
Sonstiges:	-				

Massnahmen

Totholzentnahme	-	Kronenpflege	-
Kronensicherung	-	Kappung	-
Gewindestangen	-	Düngen	-
Kronenregen.-Schnitt	-	Fällung	(x)
Kron.-sicherungs.-Schn.	-		
Wurzelstock entfernen	-		
Sonstiges:	-		

Verkehrssicherheit/ Priorität

Eingeh. Untersuchung	X	-
Nicht verkehrssicher	X	
wiederherstellbar	-	
Verkehrssicher	-	
Handlungsbedarf	X	
Gefahr in Verzug	-	

Hinweise / Skizze

Anhang / Foto Nr.	X
Kontrolleur	TF

Baumdatenerfassung

Datum: 19.11.07

Ort: 19053 Schwerin Straße: Am Platz der Jugend

Hauptdaten

Baum-Nr.	5	Alter	ca. 100 J	Eigentümer	Stadt Schwerin	Standalter	ca. 100 J.
Bot. Name	<i>Crataegus laev. 'Paul's Scarlet'</i>			dt.-Name	Rotdorn		
Standortbeschr.	Hochbeet Ecke Hermannstr. / Platz d. Jugend						
Bei Haus-Nr.	1	Abstand z. Haus	9,50 m	Abstand z.Str.	1,70 m	Stämmlinge	1
Stammhöhe	11 m	Kronen-Ø	7 m	St-Umfang	0,78 m	Vitalität	2 - 3

Bewertung**Boden**

Bodenabtrag	-	Bodenauftrag	X	Baugräben	-	Wasseranstau	-
Bodenrisse	-	Baumscheibe	(x)	Bewachsen	X	Wasserabsenkung	-
Sonstiges:	Hochbeet, Unterbewuchs					Boden-Verdichtung	-

Wurzelbereich

Pilzbefall	-			Rindenschäden	-
Stammfußverbreiterung	X	Poller	-	Stockaustriebe	-
Wuchsanomalien	-			Adventivwurzeln	-
Sonstiges:	-				

Stamm

Pilzbefall	-	-		eingewachs. Rinde	-
Rindenschäden	X	Zwiesel	X	Rindenschäden	-
Stockaustriebe	-	Neigung	-	Buchtungen	X
Astungswunden	X	Schadinsekten	-	Einwallungen	X
Höhlungen	-	Risse, geschl.	X	Hohlklang	-
Fäulen	-	Gew.-Stangen	-	Artfrem. Bewuchs	-
Sonstiges:	Drehwuchs				

Krone

Einseitig		Blitzrinne	-
Pilzbefall	-	Artfrem. Bewuchs	-
Rindenschäden	-	Lichte Belaubung	-
Reiterate	(x) Ältere	Wipfeldürre	-
Kronensicherung	-	Totholz	X FA
Astab-/ ausbrüche	-	Unglücksbalken	-
Höhlungen	-	Zwiesel	X
Sonstiges:	-		

Massnahmen

Totholzentnahme	X	Kronenpflege	X ZTV 3.1.6
Kronensicherung	-	Kappung	-
Gewindestangen	-	Düngen	-
Kronenregen.-Schnitt	-	Fällung	-
Kron.-sicherungs.-Schn.	-		
Wurzelstock entfernen	-		
Sonstiges:	-		

Verkehrssicherheit/ Priorität

Eingeh. Untersuchung	-
Nicht verkehrssicher	-
wiederherstellbar	X
Verkehrssicher	X
Handlungsbedarf	X
Gefahr in Verzug	-

Hinweise / Skizze

Anhang / Foto Nr.	X
Kontrollleur	TF

Baumdatenerfassung

Datum: 19.11.07

Ort: 19053 Schwerin Straße: Am Platz der Jugend

Hauptdaten

Baum-Nr.	6	Alter	ca. 100 J.	Eigentümer	Stadt Schwerin	Standalter	ca. 100 J.
Bot. Name	<i>Crataegus laev. 'Paul's Scarlet'</i>			dt.-Name	Rotdorn		
Standortbeschr.							
Bei Haus-Nr.	3	Abstand z. Haus	9,50 m	Abstand z.Str.	1,60 m	Stämmlinge	1
Stammhöhe	12 m	Kronen-Ø	8 m	St-Umfang	1,04 m	Vitalität	2 - 3

Bewertung**Boden**

Bodenabtrag	-	Bodenauftrag	X	Baugräben	-	Wasseranstau	-
Bodenrisse	-	Baumscheibe	(x)	Bewachsen	X	Wasserabsenkung	-
Sonstiges:	Hochbeet, Unterbewuchs					Boden-Verdichtung	-

Wurzelbereich

Pilzbefall	-	-	-	Rindenschäden	-
Stammfußverbreiterung	X	Poller	-	Stockaustriebe	-
Wuchsanomalien	-	-	-	Adventivwurzeln	-
Sonstiges:	-				

Stamm

Pilzbefall	-	-	-	eingewachs. Rinde	-
Rindenschäden	X	Quirl	X	Rindenschäden	-
Stockaustriebe	-	Neigung	X	Buchtungen	X
Astungswunden	X	Schadinsekten	-	Einwallungen	X
Höhlungen	X	Risse, offen	X	Hohlklang	Im Kopf, 2 m Höhe
Fäulen	X	Gew.-Stangen	-	Artfrem. Bewuchs	-
Sonstiges:	Stammkopf quirlig, hohl				

Krone

Pilzbefall	-	-	-	Blitzrinne	-
Rindenschäden	-	Lichte Belaubung	-	Artfrem. Bewuchs	-
Reiterate	X	Wipfeldürre	-	Astungswunden	X
Kronensicherung	-	Totholz	X	Fehlentwiclungen	X
Astab-/ ausbrüche	-	Unglücksbalken	-	Kappungsstellen	-
Höhlungen	X	Zwiesel	X	Eingewachs. Rinde	-
Sonstiges:	-				
				Morschungen	X

Massnahmen

Totholzentnahme	X	Kronenpflege	X
Kronensicherung	-	Kappung	-
Gewindestangen	-	Düngen	-
Kronenregen.-Schnitt	X	Fällung	-
Kron.-sicherungs.-Schn.	-		
Wurzelstock entfernen	-		
Sonstiges:	-		

Verkehrssicherheit/ Priorität

Eingeh. Untersuchung	X
Nicht verkehrssicher	(x)
wiederherstellbar	(x)
Verkehrssicher	(-)
Handlungsbedarf	X
Gefahr in Verzug	-

Hinweise / Skizze

Anhang / Foto Nr. X
Kontrolleur TF

Baumdatenerfassung

Datum: 19.11.07

Ort: 19053 Schwerin Straße: Am Platz der Jugend

Hauptdaten

Baum-Nr.	7	Alter	ca. 100 J.	Eigentümer	Stadt Schwerin	Standalter	ca. 100 J.
Bot. Name	<i>Crataegus laev. 'Paul's Scarlet'</i>			dt.-Name	Rotdorn		
Standortbeschr.	Hochbeet						
Bei Haus-Nr.	5	Abstand z. Haus	9,50 m	Abstand z.Str.	1,60 m	Stämmlinge 1	
Stammhöhe	12 m	Kronen-Ø	8,50 m	St-Umfang	0,94 m	Vitalität 2 - 3	

Bewertung**Boden**

Bodenabtrag	-	Bodenauftrag	X	Baugräben	-	Wasseranstau	-
Bodenrisse	-	Baumscheibe	(x)	Bewachsen	X	Wasserabsenkung	-
Sonstiges: Hochbeet, Unterbewuchs						Boden-Verdichtung	-

Wurzelbereich

Pilzbefall	-	-	-	Rindenschäden	-
Stammfußverbreiterung	-	Poller	-	Stockaustriebe	-
Wuchsanomalien	-	-	-	Adventivwurzeln	-
Sonstiges: -					

Stamm

Pilzbefall	-	-	-	eingewachs. Rinde	X
Rindenschäden	X	Zwiesel	X	Rindenschäden	-
Stockaustriebe	-	Neigung	X	Buchtungen	X
Astungswunden	X	Schadinsekten	X	Einwallungen	X
Höhlungen	X	Risse, offen	-	Hohlklang	X
Fäulen	X	Gew.-Stangen	-	Artfrem. Bewuchs	X Efeu, entfernt
Sonstiges:					

Krone

Pilzbefall	-	-	-	Blitzrinne	-
Rindenschäden	X	Lichte Belaubung	-	Artfrem. Bewuchs	X Efeu, entfernt
Reiterate	X	Wipfeldürre	-	Astungswunden	X
Kronensicherung	-	Totholz	-	Fehlentwiclungen	X
Astab-/ ausbrüche	-	Unglücksbalken	-	Kappingsstellen	-
Höhlungen	X	Zwiesel	-	Eingewachs. Rinde	-
Sonstiges: Kurztriebzig					

Massnahmen

Totholzentnahme	X	Kronenpflege	X
Kronensicherung	-	Kappung	-
Gewindestangen	-	Düngen	-
Kronenregen.-Schnitt	X	Fällung	-
Kron.-sicherungs.-Schn.	-		
Wurzelstock entfernen	-		
Sonstiges: -			

Verkehrssicherheit/ Priorität

Eingeh. Untersuchung	X
Nicht verkehrssicher	-
wiederherstellbar	X
Verkehrssicher	-
Handlungsbedarf	X
Gefahr in Verzug	-

Hinweise / Skizze

Anhang / Foto Nr. X
Kontrolleur TF

Baumdatenerfassung

Datum: 19.11.07

Ort: 19053 Schwerin Straße: Am Platz der Jugend

Hauptdaten

Baum-Nr.	8	Alter	ca. 30 J.	Eigentümer	Stadt Schwerin	Standalter	ca. 25 J.
Bot. Name	<i>Prunus cerasifera 'Nigra'</i>			dt.-Name	Blutpflaume		
Standortbeschr.	Hochbeet, Straße abgewandt						
Bei Haus-Nr.	5	Abstand z. Haus	9,50 m	Abstand z.Str.	4,60 m	Stämmlinge	1
Stammhöhe	10 m	Kronen-Ø	5,50 m	St-Umfang	0,80 m	Vitalität	1 - 2

Bewertung**Boden**

Bodenabtrag	-	Bodenauftrag	X	Baugräben	-	Wasseranstau	-
Bodenrisse	-	Baumscheibe	(x)	Bewachsen	X	Wasserabsenkung	-
Sonstiges:	Eingeengter Wurzelraum, Bord angekippt					Boden-Verdichtung	-

Wurzelbereich

Pilzbefall	-	-	-	Rindenschäden	-
Stammfußverbreiterung	X	Poller	-	Stockaustriebe	X
Wuchsanomalien	-	-	-	Adventivwurzeln	-
Sonstiges:	-				

Stamm

Pilzbefall	-	-	-	eingewachs. Rinde	-
Rindenschäden	-	Zwiesel	X	Rindenschäden	-
Stammaustriebe	-	Neigung	X	Buchtungen	-
Astungswunden	X	Schadinsekten	-	Einwallungen	-
Höhlungen	-	Risse, offen	-	Hohlklang	-
Fäulen	-	Gew.-Stangen	-	Artfrem. Bewuchs	-
Sonstiges:	-				

Krone

Lichtraum eingeschränkt

Blitzrinne

-

Pilzbefall	-	-	-	Artfrem. Bewuchs	-
Rindenschäden	-	Lichte Belaubung	-	Astungswunden	-
Reiterate	X	Wipfeldürre	-	Fehlentwiclungen	X
Kronensicherung	-	Totholz	-	Kappungsstellen	-
Astab-/ ausbrüche	-	Unglücksbalken	-	Eingewachs. Rinde	-
Höhlungen	-	Zwiesel	-	Morschungen	-
Sonstiges:	-				

Massnahmen

Totholzentnahme	-	Kronenpflege	X
Kronensicherung	-	Kappung	-
Gewindestangen	-	Düngen	-
Kronenregen.-Schnitt	-	Fällung	-
Kron.-sicherungs.-Schn.	-	Kron.Erz.-Schnitt	-
Wurzelstock entfernen	-	Poller/Leitbaken	-
Sonstiges:	-		

Verkehrssicherheit/ Priorität

Eingeh. Untersuchung	-
Nicht verkehrssicher	-
wiederherstellbar	X
Verkehrssicher	X
Handlungsbedarf	(x)
Gefahr in Verzug	-

Hinweise / Skizze

Anhang / Foto Nr.

Kontrolleur

TF

Baumdatenerfassung

Datum: 19.11.07

Ort: 19053 Schwerin Straße: Am Platz der Jugend

Hauptdaten

Baum-Nr.	9	Alter	ca. 100 J.	Eigentümer	Stadt Schwerin	Standalter	ca. 100 J.
Bot. Name	<i>Crataegus laev. 'Paul's Scarlet'</i>			dt.-Name	Rotdorn		
Standortbeschr.							
Bei Haus-Nr.	7	Abstand z. Haus	9,50 m	Abstand z.Str.	1,60 m	Stämmlinge 1	
Stammhöhe	12 m	Kronen-Ø	7,50 m	St-Umfang	0,96 m	Vitalität 2 - 3	

Bewertung**Boden**

Bodenabtrag	-	Bodenauftrag	X	Baugräben	-	Wasseranstau	-
Bodenrisse	-	Baumscheibe	(x)	Bewachsen	X	Wasserabsenkung	-
Sonstiges:	-					Boden-Verdichtung	-

Wurzelbereich

Pilzbefall	-	-	-	Rindenschäden	-
Stammfußverbreiterung	-	Poller	-	Stockaustriebe	-
Wuchsanomalien	-	-	-	Adventivwurzeln	-
Sonstiges:	-				

Stamm

Pilzbefall	-	-			eingewachs.Rinde	-
Rindenschäden	X	WF	Zwiesel	X	Rindenschäden	-
Stockaustriebe	-		Neigung	X	Buchtungen	X
Astungswunden	X		Schadinsekten	X	Einwallungen	X
Höhlungen	X		Risse, offen	-	Hohlklang	X in 1,50 – 2,30 m Höhe
Fäulen	X		Gew.-Stangen	-	Artfrem. Bewuchs	Efeu
Sonstiges:	-					

Krone

Pilzbefall	-	-		Artfrem. Bewuchs	-	
Rindenschäden	-		Lichte Belaubung	-	Astungswunden	-
Reiterate	X		Wipfeldürre	-	Fehlentwiclungen	X
Kronensicherung	-		Totholz	X	Kappungsstellen	-
Astab-/ ausbrüche	X		Unglücksbalken	-	Eingewachs. Rinde	-
Höhlungen	-		Zwiesel	X	Morschungen	-
Sonstiges:	-					

Massnahmen

Totholzentnahme	-	Kronenpflege	-
Kronensicherung	-	Kappung	-
Gewindestangen	-	Düngen	-
Kronenregen.-Schnitt	-	Fällung	X
Kron.-sicherungs.-Schn.	-	Kron.Erz.-Schnitt	-
Wurzelstock entfernen	-	Poller/Leitbaken	-
Sonstiges:	-		

Verkehrssicherheit/ Priorität

Eingeh. Untersuchung	X
Nicht verkehrssicher	(x)
wiederherstellbar	(-)
Verkehrssicher	(-)
Handlungsbedarf	X
Gefahr in Verzug	-

Hinweise / SkizzeAnhang / Foto Nr. X
Kontrolleur TF

Resistograph

Baumdatenerfassung

Datum: 19.11.07

Ort: 19053 Schwerin Straße: Am Platz der Jugend

Hauptdaten

Baum-Nr.	10	Alter	ca. 60 J.	Eigentümer	Stadt Schwerin	Standalter	ca. 60 J.
Bot. Name	<i>Acer monspessulanum</i>			dt.-Name	Französischer Burgen-Ahorn		
Standortbeschr.							
Bei Haus-Nr.	9	Abstand z. Haus	9,50 m	Abstand z.Str.	2,90 m	Stämmlinge	1
Stammhöhe	13 m	Kronen-Ø	7,50 m	St-Umfang	1,59 m	Vitalität	1 - 2

Bewertung**Boden**

Bodenabtrag	-	Bodenauftrag	X	Baugräben	-	Wasseranstau	-
Bodenrisse	-	Baumscheibe	X	Bewachsen	X	Wasserabsenkung	-
Sonstiges:	-					Boden-Verdichtung	-

Wurzelbereich

Pilzbefall	-	-	-	Rindenschäden	X
Stammfußverbreiterung	Ovalität	Poller	-	Stockaustriebe	X
Wuchsanomalien	-	-	-	Adventivwurzeln	X
Sonstiges:	-				

Stamm

Pilzbefall	-	-			eingewachs. Rinde	X
Rindenschäden	X		Zwiesel	X	Rindenschäden	-
Stammaustriebe	-		Neigung	X	Buchtungen	X
Astungswunden	X		Schadinsekten	-	Einwallungen	X
Höhlungen	X	Massiv	Risse, offen	X	Hohlklang	X
Fäulen	-		Gew.-Stangen	-	Artfrem. Bewuchs	-
Sonstiges:	Wachstumsschatten					

Krone

Einseitig, Lichtraumprofil eingeschränkt	Blitzrinne	-
Pilzbefall	-	-
Rindenschäden	-	Artfrem. Bewuchs
Reiterate	-	Astungswunden
Kronensicherung	-	Fehlentwiclungen
Astab-/ ausbrüche	-	Kappungsstellen
Höhlungen	-	Eingewachs. Rinde
Sonstiges:	Zuwachs an Starkästen (Druckseite), Löwenschwanzäste	Morschungen

Massnahmen

Tothholzentnahme	-	Kronenpflege	X
Kronensicherung	-	Kappung	-
Gewindestangen	-	Düngen	-
Kronenregen.-Schnitt	-	Fällung	-
Kron.-sicherungs.-Schn.	-	Kron.Erz.-Schnitt	-
Wurzelstock entfernen	-	Poller/Leitbaken	-
Sonstiges:	-		

Verkehrssicherheit/ Priorität

Eingeh. Untersuchung	X
Nicht verkehrssicher	(-)
wiederherstellbar	(x)
Verkehrssicher	(-)
Handlungsbedarf	X
Gefahr in Verzug	X

Hinweise / Skizze

Anhang / Foto Nr.	X
Kontrollleur	TF

Baumdatenerfassung

Datum: 19.11.07

Ort: 19053 Schwerin Straße: Am Platz der Jugend

Hauptdaten

Baum-Nr.	11	Alter	ca. 100 J.	Eigentümer	Stadt Schwerin	Standalter	ca. 100 J.
Bot. Name	<i>Crataegus laev. 'Paul's Scarlet'</i>			dt.-Name	Rotdorn		
Standortbeschr.							
Bei Haus-Nr.	9	Abstand z. Haus	9,50 m	Abstand z.Str.	1,60 m	Stämmlinge	1
Stammhöhe	12 m	Kronen-Ø	5,00 m	St-Umfang	0,87 m	Vitalität	1 - 2

Bewertung**Boden**

Bodenabtrag	-	Bodenauftrag	X	Baugräben	-	Wasseranstau	-
Bodenrisse	-	Baumscheibe	(x)	Bewachsen	-	Wasserabsenkung	-
Sonstiges:	Hochbeet					Boden-Verdichtung	X

Wurzelbereich

Pilzbefall	-	-	-	Rindenschäden	-
Stammfußverbreiterung	-	Poller	-	Stockaustriebe	-
Wuchsanomalien	-	-	-	Adventivwurzeln	-
Sonstiges:	-				

Stamm

Pilzbefall	X	Indifferent	-	eingewachs.Rinde	-
Rindenschäden	X	Zwiesel	X	Rindenschäden	-
Stammaustriebe	-	Neigung	X	Buchtungen	X
Astungswunden	X	Schadinsekten	-	Einwallungen	X
Höhlungen	X	Risse, offen	-	Hohlklang	Indifferent
Fäulen	-	Gew.-Stangen	-	Artfrem. Bewuchs	-
Sonstiges:	Maserknolle				

Krone

Pilzbefall	-	-		Artfrem. Bewuchs	-	
Rindenschäden	X		Lichte Belaubung	-	Astungswunden	-
Reiterate	X		Wipfeldürre	-	Fehlentwiclungen	X
Kronensicherung	-		Totholz	X	Kappungsstellen	-
Astab-/ ausbrüche	-		Unglücksbalken	-	Eingewachs. Rinde	X
Höhlungen	-		Zwiesel	X	Morschungen	-
Sonstiges:						

Massnahmen

Totholzentnahme	X	Kronenpflege	X
Kronensicherung	-	Kappung	-
Gewindestangen	-	Düngen	-
Kronenregen.-Schnitt	-	Fällung	-
Kron.-sicherungs.-Schn.	-	Kron.Erz.-Schnitt	-
Wurzelstock entfernen	-	Poller/Leitbaken	-
Sonstiges:	-		

Verkehrssicherheit/ Priorität

Eingeh. Untersuchung	X
Nicht verkehrssicher	(-)
wiederherstellbar	(x)
Verkehrssicher	(-)
Handlungsbedarf	X
Gefahr in Verzug	-

Hinweise / SkizzeAnhang / Foto Nr. X
Kontrolleur TF

Resistograph

Baumdatenerfassung

Datum: 19.11.07

Ort: 19053 Schwerin Straße: Am Platz der Jugend

Hauptdaten

Baum-Nr.	12 m	Alter	ca. 80 J.	Eigentümer	Stadt Schwerin	Standalter	ca. 73 J.
Bot. Name	<i>Tilia platyphyllos</i>			dt.-Name	Sommerlinde		
Standortbeschr.							
Bei Haus-Nr.	11	Abstand z. Haus	12 m	Abstand z.Str.	5 m	Stämmlinge	1
Stammhöhe	17 m	Kronen-Ø	10 m	St-Umfang	1,66 m	Vitalität	1 - 2

Bewertung**Boden**

Bodenabtrag	-	Bodenauftrag	-	Baugräben	-	Wasseranstau	-
Bodenrisse	-	Baumscheibe	X	Bewachsen	X	Wasserabsenkung	-
Sonstiges:	Hochbeet					Boden-Verdichtung	X

Wurzelbereich

Pilzbefall	-	-			Rindenschäden	-
Stammfußverbreiterung	X Ovalität		Poller	-	Stockaustriebe	-
Wuchsanomalien	-				Adventivwurzeln	-
Sonstiges:	-					

Stamm

Pilzbefall	-	-	-	eingewachs. Rinde	-
Rindenschäden	-	Quirl	X	Rindenschäden	-
Stammaustriebe	-	Neigung	-	Buchtungen	-
Astungswunden	-	Schadinsekten	-	Einwallungen	-
Höhlungen	-	Risse, offen	-	Hohlklang	-
Fäulen	-	Gew.-Stangen	-	Artfrem. Bewuchs	-
Sonstiges:	-				

Krone

Pilzbefall	-	-	-	Blitzrinne	-
Rindenschäden	-	Lichte Belaubung	-	Artfrem. Bewuchs	-
Reiterate	X	Wipfeldürre	-	Astungswunden	-
Kronensicherung	-	Totholz	X	Fehlentwiclungen	-
Astab-/ ausbrüche	-	Unglücksbalken	-	Kappungsstellen	-
Höhlungen	-	Zwiesel	X	Eingewachs. Rinde	-
Sonstiges:	Fruchtifikation, Kurztriebe				

Massnahmen

Totholzentnahme	-	Kronenpflege	X
Kronensicherung	-	Kappung	-
Gewindestangen	-	Düngen	-
Kronenregen.-Schnitt	-	Fällung	-
Kron.-sicherungs.-Schn.	-	Kron.Erz.-Schnitt	-
Wurzelstock entfernen	-	Poller/Leitbaken	-
Sonstiges:	-		

Verkehrssicherheit/ Priorität

Eingeh. Untersuchung	-
Nicht verkehrssicher	-
wiederherstellbar	-
Verkehrssicher	X
Handlungsbedarf	-
Gefahr in Verzug	-

Hinweise / Skizze

Anhang / Foto Nr. X
Kontrolleur TF